

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL
LOCALIZADO NA RUA NECO AMORIM, 20, BAIRRO BICANTE, EM
DIAMANTINA/MG, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª
REGIÃO**

Período de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Contrato: 10055/2025

01/05/2026

Atividades:

- Instalação e acabamento dos revestimentos dos banheiros;
- Rejuntamento dos revestimentos instalados.

SEM FOTOS NESSE
DIA

04/05/2026

Atividades:

- Instalação da bancada da copa do Edifício 3;
- Finalização da instalação do revestimento de piso do banheiro PNE;
- Instalação de perfilados da iluminação do Edifício 1.

Intercorrências:

- Sobre os cabos alimentadores (QGBT), a empresa solicitou utilizar cabos na cor preta com identificação por fita. A fiscalização autorizou o uso de cabos pretos, desde que a identificação das fases seja feita por anilhas nas cores correspondentes, mantendo também a padronização para neutro (azul) e terra (verde). A empresa informou que adotará cabos nas cores correspondentes para neutro e terra;
- A empresa encaminhou especificações de louças do banheiro PNE para validação. A fiscalização aprovou a bacia e o lavatório, orientando que a coluna do lavatório seja do tipo suspensa;
- A empresa encaminhou especificações e modelos de torneiras para banheiros e copas para validação pela fiscalização.





05/05/2026

Atividades:

- Instalação do piso em granito do banheiro do Edifício 2;
- Instalação dos chumbadores da bancada da copa do Edifício 2;
- Instalação de soleiras.

Intercorrências:

- A fiscalização informou que, para o sanitário acessível, o modelo de torneira apresentado não era adequado, sendo necessária a instalação de torneira com acionamento por alavanca, em atendimento aos critérios de acessibilidade; Informou, ainda, que, para o outro sanitário, o modelo apresentado pela empresa poderia ser utilizado;
- A fiscalização informou que o modelo de torneira proposto para as copas estava adequado.



06/05/2026

Atividades:

- Instalação das bancadas de granito das copas;
- Instalação da bancada de granito do banheiro do Edifício 2;
- Instalação do sanitário do banheiro do Edifício 2;
- Lançamento dos circuitos de alimentação da iluminação do Edifício 1.

Intercorrências:

- A empresa consultou a fiscalização quanto à montagem do QGBT, incluindo posicionamento dos DPS, capacidade de interrupção dos dispositivos de proteção e alimentação dos equipamentos. A fiscalização informou que a solução apresentada poderia ser adotada, desde que fossem mantidos espaços livres no barramento para circuitos de reserva. A fiscalização orientou ainda a utilização de cabos de seção mínima de 6 mm² para interligação dos disjuntores aos DPS;
- A empresa apresentou novo modelo de torneira para o banheiro PNE, para análise e aprovação da fiscalização;
- A empresa consultou a fiscalização quanto ao modelo de chapim a ser adotado nos muros, apresentando as opções reta e colonial. A fiscalização solicitou imagens dos modelos e ressaltou a necessidade de compatibilização com as diferentes espessuras dos muros existentes. Após análise, a fiscalização aprovou a utilização do modelo reto, com pingadeira.



07/05/2026

Atividades:

- Teste de vazão do sanitário do banheiro do Edifício 2;
- Lançamento dos circuitos elétricos da copa do Edifício 3;
- Execução da infraestrutura elétrica externa do Edifício 3;
- Lançamento do circuito alimentador do novo QGBT;
- Montagem do QGBT.





08/05/2026

Atividades:

- Instalação do QT.04;
- Lançamento dos cabos alimentadores do QT.04;
- Instalação das novas portas;
- Lançamento dos circuitos elétricos da área externa.









11/05/2026

Atividades:

- Instalação de chapim de concreto nos muros da edificação.

Intercorrências:

- A empresa questionou a necessidade de instalação de concertina no muro divisório com o imóvel vizinho, em razão da baixa altura do muro e dos riscos associados. A fiscalização orientou dar continuidade à execução do chapim e prever complementação com gradil, ficando a definição das dimensões condicionada à medição a ser realizada em campo.

SEM FOTOS NESSE
DIA

12/05/2026

Atividades:

- Substituição de telha cerâmica danificada no muro;
- Fechamento com concreto das caixas elétricas embutidas em desuso;
- Instalação do vaso sanitário e da pia do banheiro PNE.

Intercorrências:

- A empresa apresentou os modelos de patch panel e voice panel para análise e aprovação da fiscalização. A fiscalização aprovou o modelo de voice panel apresentado, mas reprovou o modelo de patch panel apresentado, por não atender às especificações do projeto, que exigem equipamento do tipo descarregado, solicitando a apresentação de modelo compatível.

SEM FOTOS NESSE
DIA

13/05/2026

Atividades:

- Lançamento dos cabos elétricos dos circuitos de iluminação e tomadas do Edifício 1;
- Instalação de chapim de concreto no muro do Edifício 1.

Intercorrências:

- A empresa apresentou novo modelo de patch panel para análise e aprovação da fiscalização. A fiscalização aprovou o patch panel apresentado e solicitou informações sobre os keystones RJ45 a serem utilizados, para verificação de compatibilidade com as especificações do projeto. A empresa, então, encaminhou as especificações dos keystones RJ45, que foram analisados e aprovados.

SEM FOTOS NESSE
DIA

14/05/2026

Atividades:

- Verificação de telhas quebradas durante inspeção para substituição dos chapins;
- Verificação de trinca na laje próxima à caixa d'água;
- Instalação de rodapés em ardósia no Edifício 1;
- Montagem de andaime para acesso ao Edifício 1.

Intercorrências:

- A empresa informou que, segundo o encarregado da obra, diversas telhas apresentavam avarias, sugerindo a substituição integral da cobertura. A fiscalização orientou que fossem substituídas apenas as telhas efetivamente comprometidas, uma vez que a planilha contratual já contempla itens específicos para revisão e troca de telhas.
- Durante a execução dos serviços, a empresa comunicou à fiscalização a existência de uma trinca de aproximadamente 6,50 m de comprimento na laje de cobertura, localizada nas proximidades da caixa d'água. Segundo informado, a abertura da trinca apresentava maior intensidade na região mais próxima ao reservatório, estando este apoiado diretamente sobre a laje. Diante da ocorrência, a fiscalização solicitou levantamento de informações complementares, incluindo a localização exata da trinca em projeto, verificação de sua posição em relação aos apoios estruturais, confirmação de que se tratava efetivamente de uma trinca e não de junta construtiva, bem como inspeção da face inferior da laje para identificação de eventuais fissuras ou sinais de deformação. A empresa informou que a trinca estava localizada sobre uma linha de apoio da estrutura e que também havia indícios de fissuração na face inferior da laje, anteriormente mascarados por reparos em gesso executados pelos ocupantes anteriores. Informou ainda que a laje se estendia por toda a edificação, não sendo composta por painéis independentes. Com base nas informações preliminares, a fiscalização avaliou a possibilidade de a manifestação patológica estar relacionada ao comportamento estrutural da laje na região dos apoios, bem como à influência da carga da caixa d'água de 1.000 litros instalada nas proximidades. Foi recomendada a continuidade das verificações e o registro da ocorrência para posterior avaliação técnica.







15/05/2026

Atividades:

- Início da demolição da calçada externa;
- Limpeza e remoção de entulho (caçamba).



16/05/2026

Atividades:

- Demolição da calçada externa.

SEM FOTOS NESSE
DIA

18/05/2026

Atividades:

- Demolição da calçada externa;
- Instalação de torneiras nas copas e banheiros;
- Teste de funcionamento das novas torneiras.

Intercorrências:

- A empresa informou que, para a execução da estrutura metálica, seria necessário adotar espaçamento de 70 cm entre os perfis metálicos, em substituição ao espaçamento inicialmente previsto, em atendimento às recomendações do fabricante. Após análise, a fiscalização concordou com a alteração proposta.
- A empresa apresentou proposta para utilização de policarbonato fumê na cobertura. Após análise, a fiscalização autorizou a utilização do material.
- Em relação à cobertura em policarbonato, a fiscalização orientou a manutenção da altura proposta e a execução de uma caixa de passagem 4x2 abaixo do toldo;
- A fiscalização solicitou a realização de cotação para meio-fio em concreto, toldo para a porta principal de entrada utilizando a mesma solução estrutural adotada na porta dos fundos e nova porta de entrada;
- A fiscalização orientou a instalação de duas caixas d'água de polietileno com capacidade de 500 litros cada, interligadas entre si, sendo uma posicionada sobre a OAB e a outra no local da caixa d'água de 1.000 litros existente;
- Em relação à cobertura, a fiscalização orientou que fossem substituídas apenas as telhas efetivamente comprometidas.







19/05/2026

Atividades:

- Demolição da calçada externa;
- Limpeza e destinação do entulho em caçamba.

Intercorrências:

- A fiscalização orientou a execução de reboco na parede divisória entre a copa do TRT e o banheiro da OAB, visando à proteção e conservação da alvenaria.
- A fiscalização reforçou que as inclinações, patamares e tampas de acesso de pedestres e veículos da nova calçada deveriam ser executados rigorosamente conforme o projeto, garantindo atendimento às normas de acessibilidade;
- A fiscalização orientou que eventuais dúvidas de execução fossem submetidas à análise prévia antes da concretagem, a fim de evitar retrabalhos e incompatibilidades.







20/05/2026



Atividades:

- Demolição da calçada externa;
- Remoção do reboco na sala de audiência;
- Lançamento dos cabos dos circuitos elétricos na sala de audiência.

Intercorrências:

- A empresa informou que seria necessária a remoção integral do revestimento na região abaixo da faixa de pintura cinza, em razão da perda de resistência da massa existente. Informou ainda que a superfície com pintura a óleo também demandaria remoção para adequada execução dos serviços de recuperação e pintura;
- A empresa informou que o modelo de meio-fio disponível para fornecimento possuía dimensões de 80 cm de comprimento, 30 cm de altura, 16 cm de largura na base e 12 cm de largura no topo.
- A fiscalização orientou que os quadros elétricos deveriam seguir as especificações do projeto, utilizando barramentos horizontais do tipo pente, não sendo permitida a instalação de barramentos na vertical;
- A fiscalização autorizou a substituição do eletroduto de aço previsto entre o QGBT e o QTFL.5 por eletroduto de PVC de 3/4", instalado pelo forro, desde que fosse utilizado exclusivamente para a passagem do circuito alimentador QGBT.1.3;
- A fiscalização informou que não estava autorizada a execução de infraestrutura para o sistema de CFTV.



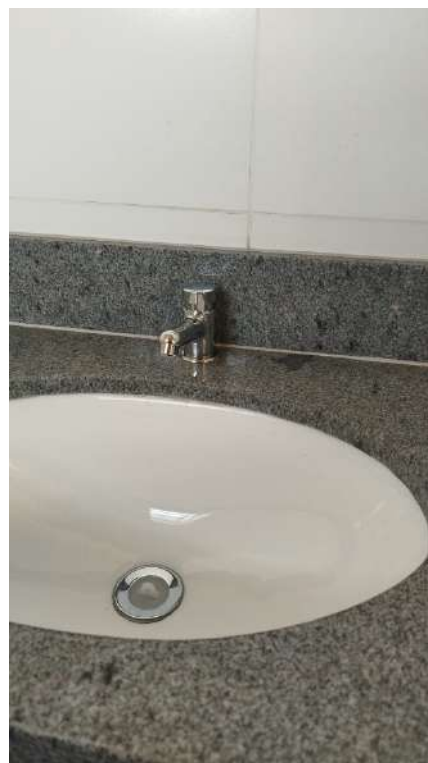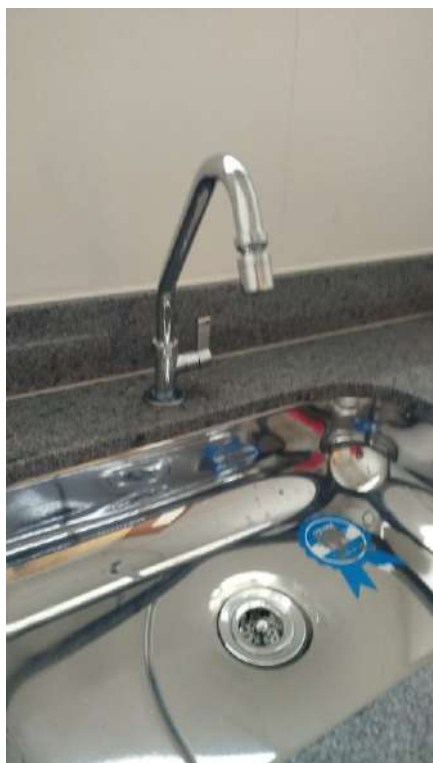

21/05/2026

Atividades:

- Remoção do reboco da sala de audiência;
- Aplicação de chapisco na parede da sala de audiência.

Intercorrências:

- A empresa apresentou para análise e aprovação um modelo de caixa para substituição do quadro QTFL.1. A fiscalização esclareceu que não havia impedimento técnico quanto à caixa do QTFL.1 verificada em obra, sendo a não conformidade relacionada à disposição dos barramentos, que estavam montados na vertical, quando o projeto exigia barramentos horizontais do tipo pente; Informou ainda que o modelo encaminhado pela empresa era destinado à montagem sobreposta, não sendo compatível com o QTFL.1, que possui instalação embutida;
- A fiscalização solicitou a execução de uma portinhola metálica para acesso entre a laje e o telhado, em local indicado em campo, com dimensões aproximadas de 60 x 70 cm (a serem confirmadas no local), confeccionada em chapa metálica nº 16, dotada de dois porta-cadeados e dois cadeados, com pintura na mesma cor da parede adjacente. A empresa informou que consideraria a solicitação para execução.





22/05/2026


Atividades:

- Execução de reboco na parede da sala de audiência.

Intercorrências:

- A empresa apresentou o modelo de meio-fio proposto para análise e aprovação da fiscalização;
- A empresa apresentou modelo de fechadura para as portas internas de madeira, informando que realizaria testes de compatibilidade e aproveitamento da furação existente. A fiscalização analisou o modelo apresentado e autorizou sua aquisição e instalação em caráter de teste.
- A empresa encaminhou os detalhes técnicos do meio-fio proposto para utilização na obra. Após análise das informações apresentadas, a fiscalização aprovou o modelo.



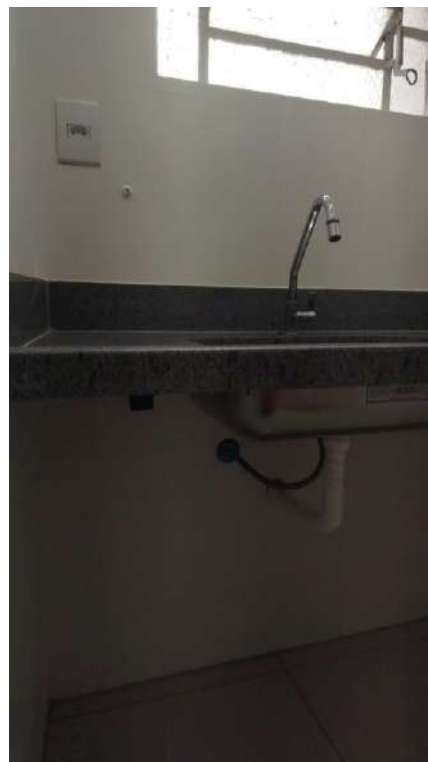

25/05/2026

Atividades:

- Execução de reboco com aditivo impermeabilizante nas paredes da sala de audiência.

SEM FOTOS NESSE
DIA

27/05/2026

Atividades:

- Montagem do QTFL.5;
- Aplicação de PU nas trincas existentes na laje da edificação, próxima à caixa d'água;
- Recebimento dos meios-fios a serem instalados.

Intercorrências:

- A empresa apresentou produto para tratamento da trinca identificada na laje, solicitando análise e aprovação da fiscalização. A fiscalização aprovou a utilização do produto, informando tratar-se de material adequado para vedação de juntas e fissuras em elementos de concreto;
- Em relação à trinca identificada na laje, a fiscalização definiu, em conjunto com o encarregado da obra, a adoção do seguinte procedimento de recuperação: regularização da junta, limpeza da superfície, grauteamento e preenchimento final com poliuretano (PU), com profundidade mínima aproximada de 2 cm.
- A fiscalização verificou que havia sido utilizado eletroduto corrugado em trecho executado pela laje. Após análise, a fiscalização determinou a substituição por eletroduto rígido de PVC de 1" (ou aço), conforme previsto em projeto e planilha, ressaltando que os novos trechos em PVC devem ser executados com eletroduto rígido, salvo impedimento técnico devidamente justificado.
- A fiscalização solicitou à empresa a confirmação das áreas onde foi executado o refazimento do reboco, bem como o levantamento da altura entre o piso e a janela para subsidiar a análise dos serviços executados. A empresa informou a medida de 1,60 m.





28/05/2026

Atividades:

- Execução de reboco e impermeabilização das paredes da sala de audiência.

Intocorrências:

- A empresa consultou a fiscalização sobre a possibilidade de utilizar produto da Vedacit em substituição ao material inicialmente previsto para tratamento da junta/trinca da laje. A fiscalização informou que a substituição seria aceita, desde que o produto fosse adequado para aplicação em juntas de dilatação de concreto; A empresa confirmou o atendimento à exigência e a solução foi aprovada.



29/05/2026

Atividades:

- Início da instalação dos meios-fios na calçada externa da edificação.

Intercorrências:

- A empresa informou que os meios-fios seriam instalados com aproximadamente 15 cm embutidos e 15 cm aparentes acima do nível da rua, que seriam executados patamares em frente à entrada principal e à entrada da OAB, e que a inclinação do passeio seria mantida entre 1% e 3%, conforme projeto, direcionada para o ponto de drenagem existente. Após análise das informações, a fiscalização concordou com a solução proposta.





30/05/2026

Atividades:

- Instalação dos meios-fios na calçada externa.

Intercorrências:

- A empresa consultou a fiscalização sobre o tratamento dos meios-fios e patamares nas entradas da OAB e da porta principal, propondo manter a inclinação longitudinal do meio-fio e executar o patamar nivelado em toda a largura da calçada, conforme previsto em projeto. Após análise, a fiscalização concordou com a solução proposta.





**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL
LOCALIZADO NA RUA NECO AMORIM, 20, BAIRRO BICANTE, EM
DIAMANTINA/MG, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª
REGIÃO**

Período de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Contrato: 10055/2025

01/06/2026

Atividades:

- Instalação de meios-fios na calçada externa;
- Limpeza e remoção dos resíduos provenientes da demolição da calçada.



02/06/2026

Atividades:

- Reassentamento das pedras danificadas durante a demolição da calçada e execução dos meios-fios;
- Instalação de eletroduto de PVC sobre a laje para passagem dos circuitos da sala de audiência.

Intercorrências:

- A empresa apresentou modelo de fechadura para substituição das fechaduras existentes, solicitando manifestação da fiscalização quanto à sua utilização.





05/06/2026

Atividades:

- Umedecimento do solo da calçada externa para posterior compactação.

Intercorrências:

- A empresa consultou a fiscalização quanto ao traço de concreto a ser utilizado na execução da calçada, propondo a seguinte composição: 01 saco de cimento (50 kg), 04 latas de areia, 05 latas de brita nº 1 e aproximadamente 22 litros de água, para análise e validação da solução;
- A empresa consultou a fiscalização sobre a possibilidade de substituir as juntas de madeira de peroba por madeira paraju. Após análise, a fiscalização autorizou a substituição proposta;
- A empresa informou que a instalação de iluminação existente não correspondia ao previsto em projeto e consultou a fiscalização sobre a possibilidade de revisão e adequação dos circuitos de iluminação em decorrência dessa divergência identificada em campo;
- Em razão de divergências identificadas entre a instalação de iluminação existente e o projeto, a empresa propôs a revisão dos circuitos de iluminação do edifício. Após análise da solução sugerida, a fiscalização autorizou a revisão dos circuitos, orientando que fossem mantidos apenas dois circuitos de iluminação, com agrupamento da secretaria, copa e sala do rack em um mesmo circuito, em vez da divisão em três circuitos inicialmente cogitada pela empresa;
- A empresa apresentou para análise e aprovação o modelo SDR440300 de IDR 300 mA, tendo a fiscalização aprovado o equipamento proposto.

SEM FOTOS NESSE
DIA

09/06/2026

Atividades:

- Compactação do solo da calçada externa com compactador tipo sapo;
- Lançamento de camada de brita;
- Aplicação de selador acrílico no Edifício 2.

Intercorrências:

- Em relação ao concreto da calçada, a fiscalização orientou a empresa a garantir o atendimento às especificações mínimas previstas no memorial descritivo, incluindo concreto com resistência característica mínima de 20 MPa, armadura com tela soldada Q92, espessura média de 8 cm e acabamento vassourado. Em resposta, a empresa informou que o traço proposto possuía resistência estimada de 25 MPa e que a concretagem seria executada in loco para viabilizar o acabamento especificado. Após análise, a fiscalização concordou com a solução apresentada;
- A empresa consultou a fiscalização quanto ao padrão de pintura a ser adotado na obra, propondo paredes e tetos na cor branco neve e portas e grades na cor cinza escuro acetinado, utilizando tintas Coral Rende Muito e Coralit. Após análise, a fiscalização aprovou as especificações apresentadas.





10/06/2026

Atividades:

- Execução da infraestrutura da rede lógica da sala de audiência do Edifício 1;
- Instalação de malha POP sobre a camada de brita da calçada;
- Colocação dos espaçadores sob a malha POP;
- Instalação de placa de isopor entre o novo piso da calçada e a parede da edificação;
- Aplicação da primeira demão de massa corrida no Edifício 2;
- Início da concretagem da calçada externa.

Intercorrências:

- Durante a execução da calçada, a fiscalização reforçou a necessidade de observância dos espaçadores da armadura e da correta execução das juntas de dilatação, conforme previsto em projeto. Em resposta, a empresa informou que os requisitos estavam sendo atendidos e confirmou a utilização de tela soldada com fios de 4,2 mm e malha de 15 x 15 cm;
- A fiscalização orientou a remoção das madeiras utilizadas nas juntas de construção da calçada.



11/06/2026

Principais atividades: continuidade dos serviços na calçada



12/06/2026

Principais atividades: continuidade dos serviços na calçada



13/06/2026

Principais atividades: continuidade dos serviços na calçada



17/06/2026

Foi solicitado orientações para instalação do corrimão, considerando as medidas do elemento como um todo. A fiscalização informou que pode manter como foi executado, desde que seja garantido que o vão permaneça inferior a 11cm e que as distancias entre os componentes do corrimão sejam constantes.




18/06/2026

Visita técnica da fiscalização: Foi constatado que o corrimão estava em desconformidade com o solicitado em projeto. Foi pedido a devida correção.




18/06/2026

Visita técnica da fiscalização: instalação da caixa d'água; abertura de portinhola para acesso ao telhado, realização de serviços de no trecho da unidade localizado no lote do vizinho.

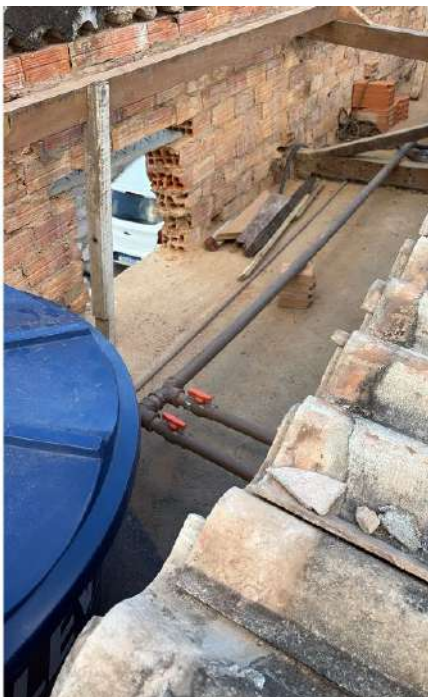


18/06/2026

Visita técnica da fiscalização: calçada com efeito vassourado, cobertura em policarbonato, ajustes na janela do IS PCD/PNE

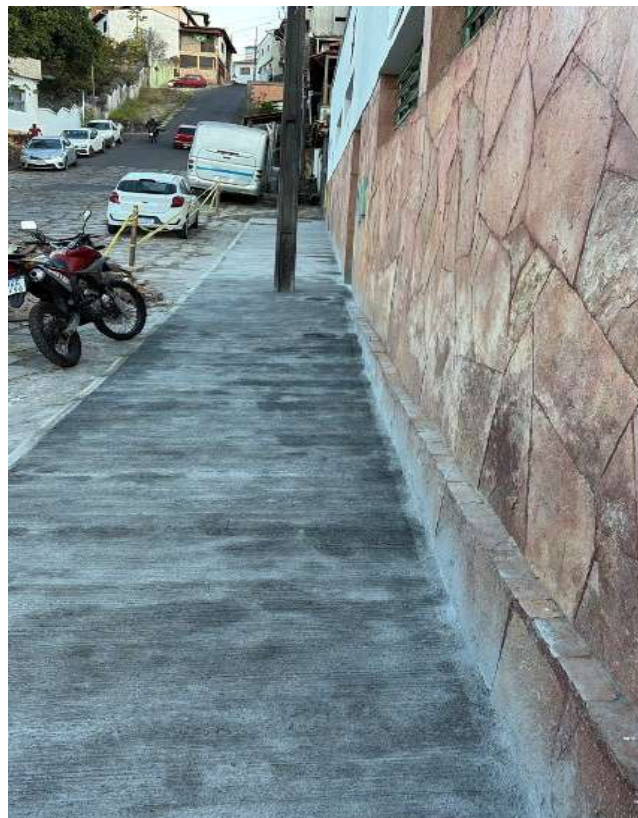

18/06/2026

Visita técnica da fiscalização: a calçada foi executada com 2,00 metros, com o meio fio.

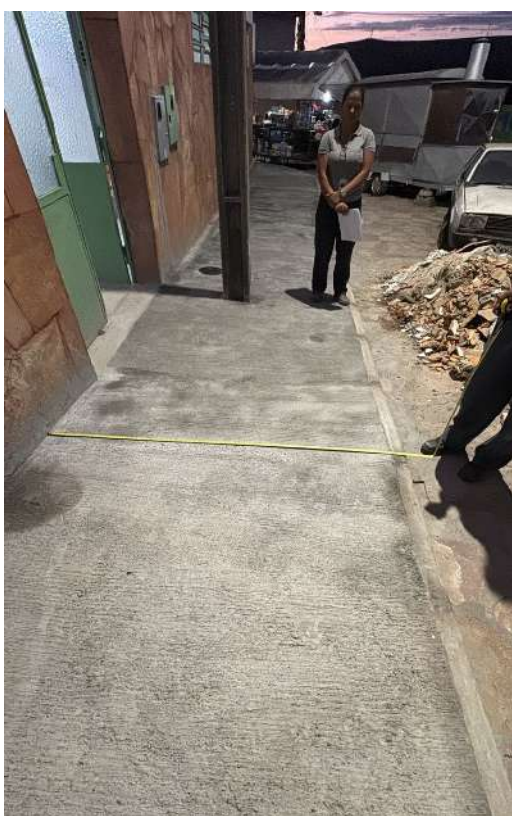

18/06/2026

Visita técnica da fiscalização: a calçada foi executada com 2,00 metros, contando com o meio fio. A medição foi ajustada de forma a contemplar a nova área.



18/06/2026

Visita técnica da fiscalização: execução de novo encaminhamento da água fria no telhado



19/06/2026

Revisão do telhado




19/06/2026

Vista superior do telhado em policarbonato. A estrutura foi instalada com 30cm a menor. A planilha de medição contemplou a nova medida.



22/06/2026

Serviços diversos – montagem dos quadros

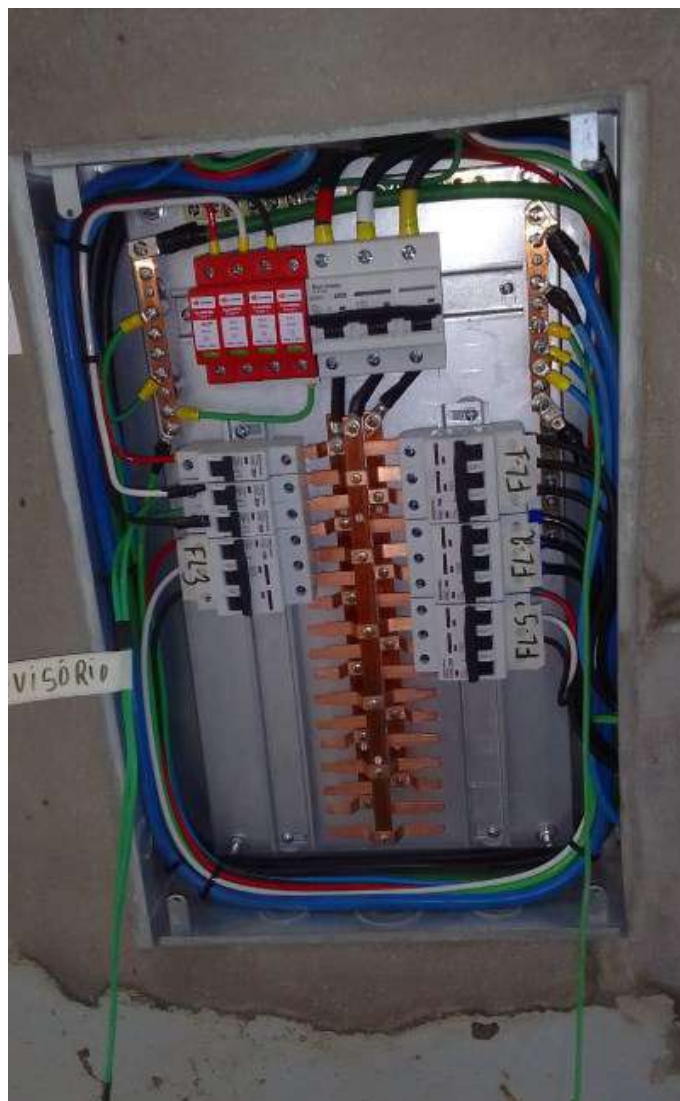

22/06/2026

Serviços diversos – infraestrutura elétrica/lógica



22/06/2026

Serviços diversos – infraestrutura elétrica/lógica




23/06/2026

Serviços diversos remoção de telhamento antigo e respectiva substituição por novos elementos



23/06/2026

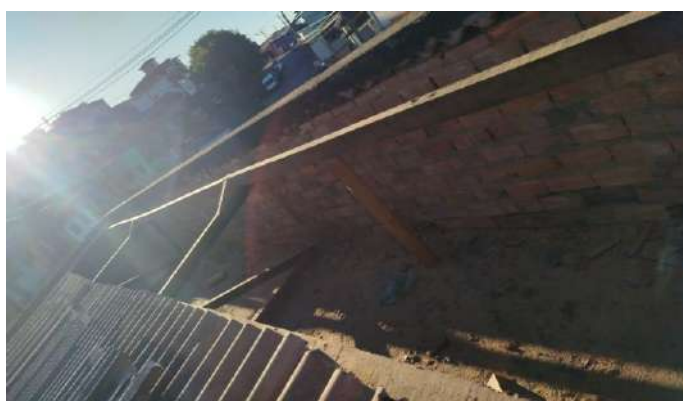


23/06/2026



26/06/2026



26/06/2026: Troca e revisão do telhamento

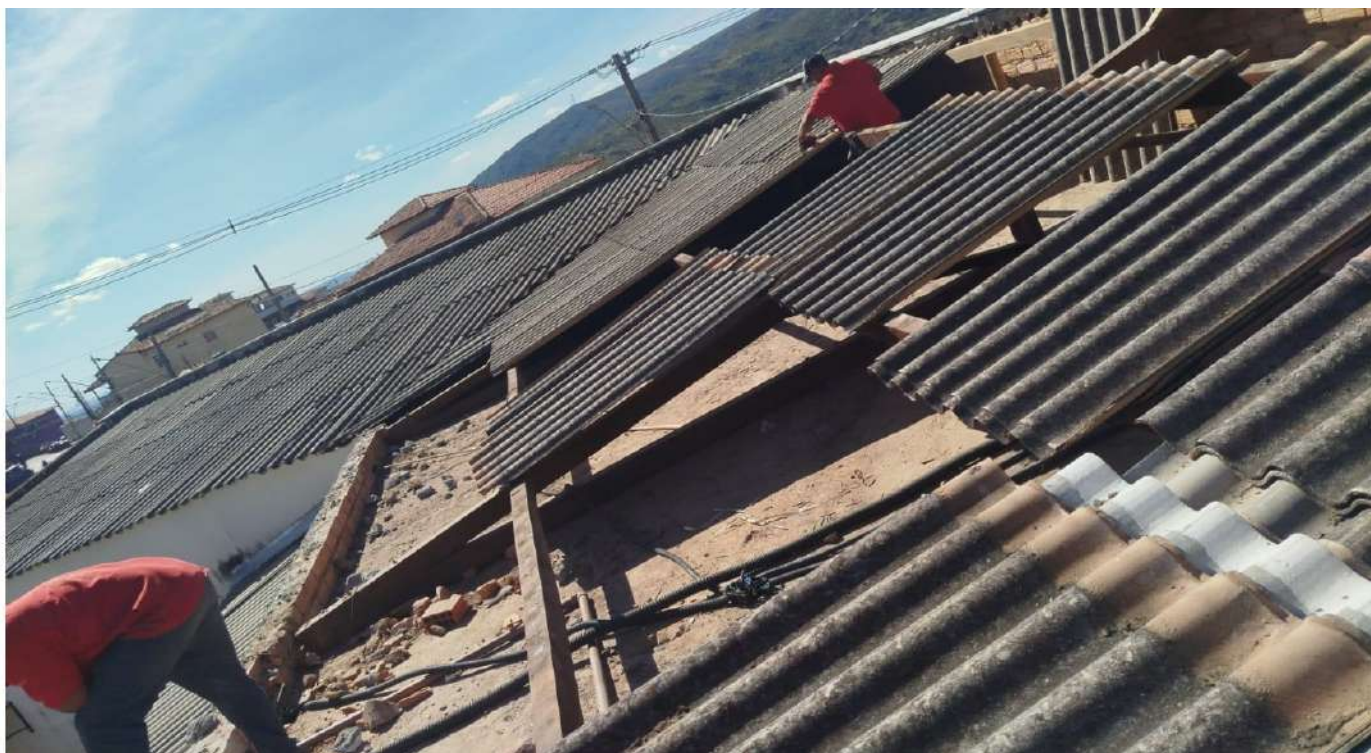

30/06/2026: Troca e revisão do telhamento



30/06/2026: Início instalação da infraestrutura dos equipamentos de ar condicionado




**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL
LOCALIZADO NA RUA NECO AMORIM, 20, BAIRRO BICANTE, EM
DIAMANTINA/MG, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª
REGIÃO**

Período de referência: 01/07/2026 a 13/07/2026

Contrato: 10055/2025

01/07/2026

Atividades: Visita técnica da fiscalização – telhado em policarbonato, outros serviços:

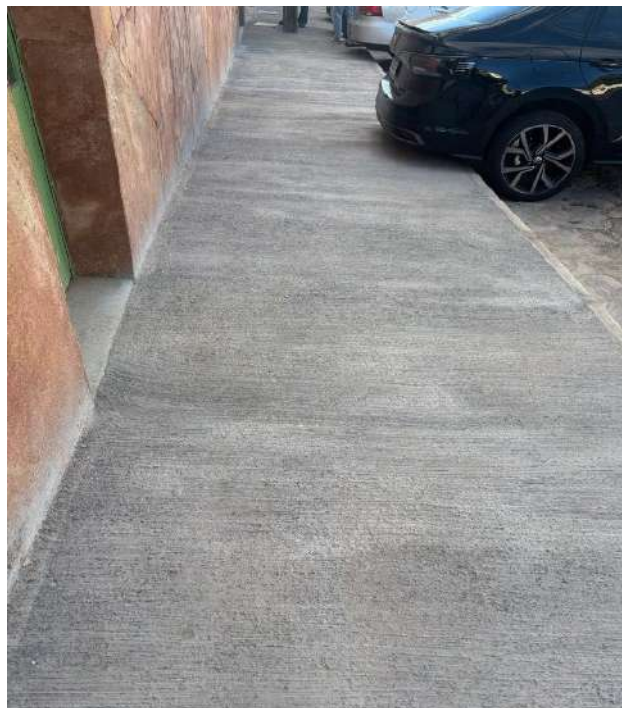

01/07/2026

Atividades: Visita técnica da fiscalização :



02/07/2026

Atividades: Instalação de luminárias na edificação 03



02/07/2026

Atividades: Instalação da cobertura em policarbonato da entrada.



02/07/2026

Atividades: Instalação da cobertura em policarbonato da entrada.




02/07/2026

Atividades: instalação do sistema de ar condicionado.



02/07/2026

Atividades: Correção dos corrimões

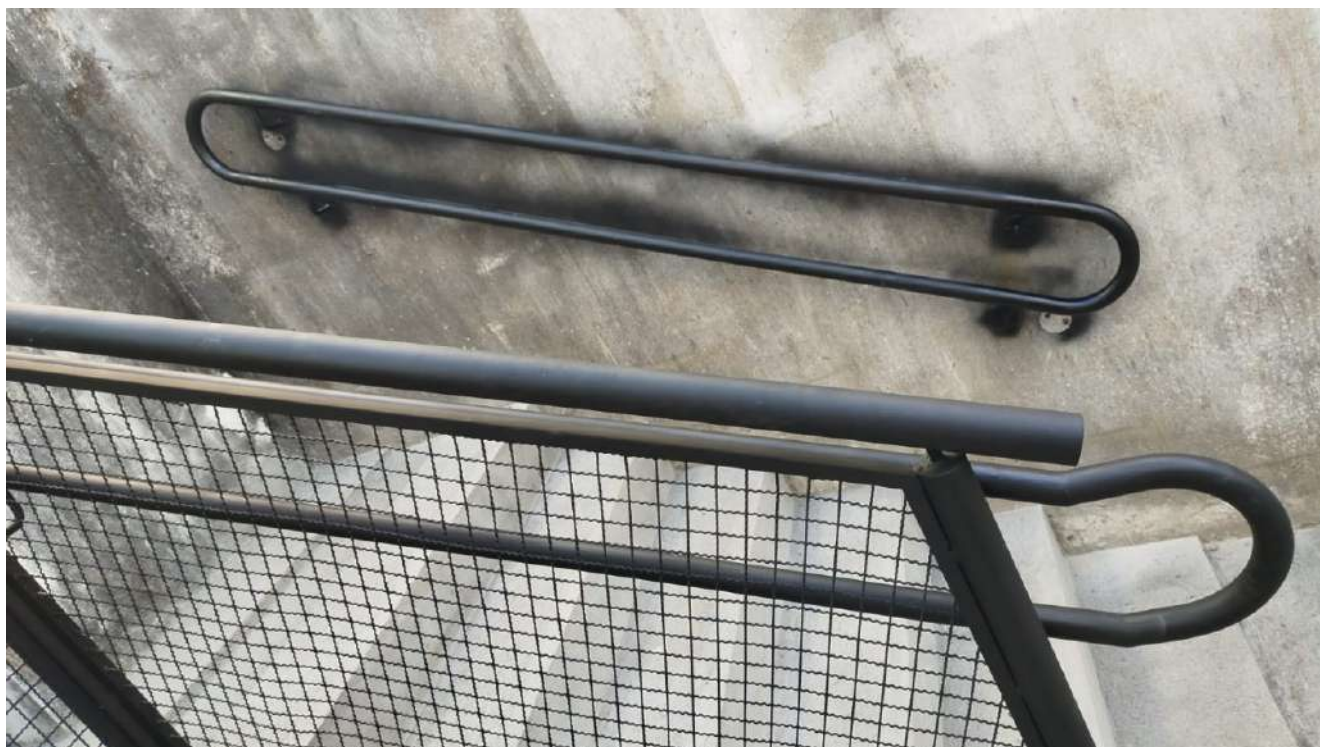

02/07/2026

Atividades: Insumos do piso drenante



03/07/2026

Atividades: Preparo do superfície para instalação do piso drenante (pavimento permeável)



03/07/2026

Atividades: Preparo da superfície para instalação do piso drenante



06/07/2026

Atividades: Preparo da superfície para instalação do piso drenante



06/07/2026

Atividades: Durante o preparo do piso para recebimento foi verificado a presença de tubulação na superfície. Foi orientado que se fizesse uma proteção para a tubulação (águas pluviais). Ficou de se avaliar a possibilidade de execução do passeio de concreto que englobasse o trecho.



06/07/2026

Atividades: Insumo para instalação das paredes drywall



06/07/2026

Atividades: Serviços de instalação das paredes drywall



06/07/2026

Atividades: Perfil vertical das paredes drywall



06/07/2026

Atividades: Equipamentos do sistema de ar condicionado



07/07/2026

Atividades: Execução do piso drenante, colocação da subbase em brita



07/07/2026

Atividades: Execução do piso drenante, colocação da subbase em brita



07/07/2026

Atividades: Execução do piso drenante, compactação da subbase em brita



07/07/2026

Atividades: Execução dos serviços de montagem da estrutura das paredes drwayll



07/07/2026

Atividades: Instalação do dreno do sistema de ar condicionado



08/07/2026

Atividades: Execução de infraestrutura elétrica



08/07/2026

Atividades: Execução da parede drywall, instalação das placas de gesso acartonado. A instalação está em conformidade com o que foi especificado: montante de 90cm com chapas duplas.



08/07/2026

Atividades: Execução da assentamento do piso drenante (pavimento permeável)



08/07/2026

Atividades: Execução da base piso drenante (pavimento permeável) Conforme acordado com a fiscalização, a base foi em pó de brita.



09/07/2026

Atividades: Execução do assentamento do piso drenante (pavimento permeável) – etapa de compactação.



09/07/2026

Atividades: Execução das paredes drywall



09/07/2026

Atividades: Instalação do forro de gesso.

Foi verificado no local que, devido à troca do forro do tipo aramado por estruturado, as luminárias adquiridas não cabem no espaço entre perfis. A engenheira responsável foi orientada a cortar parte dos perfis para encaixe das luminárias e estruturas com perfis transversais para reforço do trecho.



09/07/2026

Atividades: Instalação do piso drenante. A caixa de inspeção existente ficou incompatível com o piso drenante.



09/07/2026

Atividades: Montagem da estrutura do forro de gesso / insumo: material acústico



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: instalação dos equipamentos de ar condicionado – Edificação 01 (salas de audiências)



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: instalação dos equipamentos de ar condicionado – Edificação 01



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: instalação dos equipamentos de ar condicionado – Edificação 03



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: instalação dos equipamentos de ar condicionado – Edificação 03



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: instalação dos equipamentos de ar condicionado – Edificação 03



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: instalação dos equipamentos de ar condicionado – Edificação 03



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: instalação dos equipamentos de ar condicionado – Edificação 03



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: Verificação de serviços diversos – a manta adquirida pela empresa tem as dimensões incorretas, ficou acordado de se acrescentar outra de 0,25 (0,50+0,25=0,75). Esses serviços não serão pagos nesta etapa.



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: Verificação de serviços diversos – Instalação do chapim em toda a extensão da fachada; instalação do alçapão de acesso ao telhado.



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: Verificação de serviços diversos



13/07/2026

Atividades: Visita técnica para medição da 3ª etapa: piso drenante (pavimentos permeável – item 5.4) Tratativas realizadas no local: medição será de 90%; falta arremates das bordas que será realizado através da execução da calçada de concreto; foi solicitado uma soleira (cinta) na entrada da garagem, de forma a fazer seu travamento; vai verificar a possibilidade de troca da tampa por elemento metálico:

